

- Četkovište mesto na kom radite u čistom stanju kako biste sprečili rezgode.
- Ne koristite električne alate u blizini zapaljivih tehnosti ili gasova ili u vlažnom ili priljavom okruženju. Ukoliko ne isporučuje ovo, može doći do eksplozije.
- Nikada moštinu oko ste umorni ili imate nedostatak koncentracije ili ako su vaše reakcije usporene kao posledica korišćenja alkohola ili lekova. Nedostatak koncentracije može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Alati održavajte u čistom i ispravnom stanju kako biste uvek bili u mogućnosti da radite bolje i sigurnije. Nemojte nositi široku odeću i nakit.
- Postavite se do čvrsto stojište na podlozi i da nosite obuću koja se ne klize.
- Ako imate dugu kosu, uvezite je. Široka odeća, nakit i duga kosa mogu da se upletu u delove koji se okreću.
- Uvek nosite zaštitne naočare.
- Nosite zaštitnu masku od prašine kada radite sa materijalima koji proizvode prašinu. Koristite čepove za usi ako se proizvodi mnogo prašine.
- Ljudi koji rade sa mašinom nesmjerni biti ometani. To bi moglo da dovede do gubitka kontrole nad alatom.
- Ne koristite ni jednu moštinu koja ima pokvoren prekidac za uključivanje i isključivanje. Električna moštinu koja ima pokvoren prekidac za uključivanje i isključivanje je opasna za upotrebu i mora se popraviti. Moštinu uvek uključite pre nego što dođe u doći sa materijalom.
- Ukoliko sve uključuje i sprave za podsećavanje mašine pre puštanja u rad.
- Nikada ne preopterećujte maštinu. Ako bismo opterećenje, oslobodite maštinu opterećenja ili je isključite. Radite mnogo sigurnije ako koristite odgovarajuću maštinu za tu vrstu posla koji radite.
- Električni alat držite podalje od dece.
- Koštinu samo onaj pribor koji je preporučeno od strane proizvođača.
- Mrežni napon mora da odgovara specifikaciji navedenoj na pločici mašine.
- Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim stvarima kao što su vodovodne cevi, radijatori, električne peći, frižideri, da biste sprečili mogućnost od električnog udara.
- Pre početka rada proverite štrnujki kabele zbog mogućih oštećenja.
- Kada štrnujki kabele uključujete, prekidac na mašini mora biti postavljen na „isključeno“.
- Koristite samo prodne kablove preporučene od strane proizvođača.
- Kada koristite produžni kabele na koju, odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje kabla.
- Minimalni preporučeni poprečni preseki jedne žile kablja je 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Kada radite napojni, proverite da li utičnica na kojoj radite ima zaštitni osiguranje.
- Izvucite utičak iz utičnice kada ne koristite maštinu.
- Kabele uvek držite iz mašine.
- Preduzmite odgovarajuće korake. Nosite zaštitnu masku. Postrojite se da prostorija u kojoj radite ima dobru ventilaciju.
- Nikada ne dodirujte pokretne delove dok su u radu.
- Pre nego što uredaj spustite na podlogu, isključite ga i sačekajte da se potpuno zaustavi.

**SRB** Sigurnosne informacije

# WOMAX


Germany



W-BH 1500  
Art.Nr: 711.150.10



- D** Meisselhämmer
- GB** Hammer Drill
- F** Marteau de démolition
- SRB** Čekić el.pneumatski
- MNE** Čekić el.pneumatski
- BiH** El. čekić
- MK**

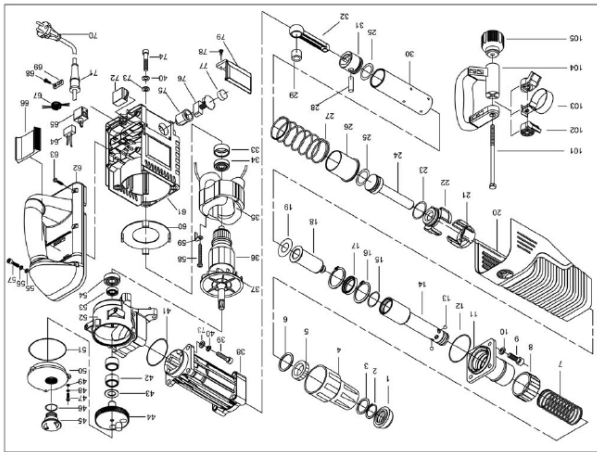

Item No.	Part Description	Qty	Item No.	Part Description	Qty
1	Front Cap	1	43	Adjustment Washer	1
2	Asix Clep 028	1	44	Big Gear	1
3	Retainer Ring	1	45	Oil Cap	1
4	Silber	1	46	O Ring	1
5	Ball Bearing	1	47	Ball Bearing	1
6	Spring Washer	1	48	Spring Washer	1
7	Spring	1	49	Ball Washer	1
8	Connecting Sheath	1	50	Top Cover	1
9	Ball M10x40	1	51	O Ring	1
10	Spring Washer	1	52	Whisker Box	1
11	Oil Sliper	1	53	Oil Seal	1
12	O Ring	1	54	Bearing 6202	1
13	Guard Ring	1	55	Spring Washer	1
14	Guard Ring Sleeve	1	56	Spring Washer	1
15	O Ring	1	57	Ball M10x25	1
16	Chipip	1	58	Tip Bol ST4 8x45	1
17	Oil Seal Female	1	59	Shank Holding Plate	1
18	Top Cover	1	60	At handle	1
19	Secondary Silher	1	61	Maker Clamping	1
20	Adjustment Ring	1	62	Handle 6x25	1
21	Secondary Silher	1	63	Tip Bol ST4 2x16	1
22	Oil Seal	1	64	Case Switch	1
23	Cylinder Connector	1	65	Slide Switch	1
24	O Ring	1	66	Slide Switch	1
25	Ram	1	67	Inductance	1
26	O Ring	1	68	Tip Bol ST4 2x16	1
27	Control Bush	1	69	Cable Clamp	1
28	Compress Spring	1	70	Cable	1
29	Plastic Pin 4x14/16	1	71	Case Switch	1
30	Needle Spring 4x14/16	1	72	Variable Speed Control	1
31	Pinion	1	73	Screw M4x4	1
32	Connecting Rod	1	74	Flut Washer	1
33	Bearing Coat	1	75	Brush Holder	1
34	Bearing 6201	1	76	Brush Key	1
35	Silber	1	77	Brush Cap	1
36	Roller	1	78	Tip Bol ST4 2x13	1
37	Roller	1	79	Tip Bol M4x10	1
38	Cylinder Case	1	101	Clamp	1
39	Screw M8x25	1	102	Clamp	1
40	Spring 88	1	103	Chuck Ring	1
41	O Ring	1	104	Assembly Handle	1
42	Continental Metal Holder Assy	1	105	Knop	1

LISTA DELOVA



WOBY HAUS d.o.o.  
NOVI SAD  
Braće Ribnikar 55  
Tel: 021/ 544-161, 544-151  
Fax: 021/ 452-457  
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

WOMAX TOOLS d.o.o.  
NOVI SAD  
Braće Ribnikar 55  
Tel: 021/ 526-992, 47-222-12  
Fax: 021/ 452-457  
e-mail: info@womax-tools.com

UVOZNIK:

POTPIS PRODAVCA:

KUPAC:

DATUM PRODAJE:

FABRIČKI BROJ:

TIP PROZODA: W-BH 1500

NAZIV PROZODA: ČEKIČ EL.PNEUMATSKI

GARANTNI LIST



- Održavanje**
- Uređaj ne mogu rukovati ica koja su nisu obučena, naročito ne maloljetne osobe i deca.
  - Alat može biti privlačan i adekvatno podmazivan.
  - Četkice i motorni se trebe nakon održavanja.
  - Uvek morate biti pažljivi i adekvatno podmazivati.
  - Kada ne radite sa uređajem izvadite utičak iz utičnice.
  - Kada ne radite sa uređajem izvadite utičak iz utičnice.
  - Uvek se držite sigurnosnih pravila i uputstva.
  - Uvek se držite sigurnosnih pravila i uputstva.
  - Uvek se držite sigurnosnih pravila i uputstva.
  - Uvek se držite sigurnosnih pravila i uputstva.

- Za što bolje bušenje betona koristite stabilni pritisak ali ne veliku silu kako ne biste umanjili efikasnost samog alata.
- Stredstvo za podmazivanje treba odredeno vreme da se zagreje, u zavisnosti od temperature okruženja, to može biti od 15 sekundi do 2 minute.
- Nov uređaj zadržite u rukama 5 sati nakon 5 sati uporabe.
- Svaka upotreba koja nije u skladu sa namenom je strogo zabranjena jer može da proizvede kvarove, nezgode i povrede.
- Da biste obezbedili dug i besprekoran radni vek Vašeg uređaja, morate se pridržavati svih mera navedenih u uputstvu za upotrebu.
- Jedina pravilna upotreba ovog uređaja je upotreba u skladu sa namenom.

- Ščeviti**
- Kada ga izvadite, očistite ga.
  - Mehanizam za zaključavanje alata povucite unazad i malo unapred kako biste oslobodili alat.
  - zastizne rukavice.

- PAZŃJA !!!** Radni alat nakon uporabe može biti veo stoga izbegavajte da ga dodirujete golim rukama. Uvek nosite zaštitne rukavice.
- Očistite prstima na uređaju, a prstima vrh na alatu malo ga podmazajte sa priloženom masi.
  - Postavite željeni alat u prtljag dok ne nadigne i učvrstite ga zakretnim mehanizmom za učvršćivanje alata. (slika 2.)
  - Maksimalan učinak čete postići samo ako koristite dobro naoštren alat.

**Montaža**

Ovime višak koji učvršćuje rukohvat, okrenute rukohvat u željeni položaj i opet zavrnite vijak.

**Pomoćni rukohvat (3)**

Ovaj uređaj je opremljen sa regulatorom brzine. Broj udaraca četkice zavisi od izabrane brzine. Brizna se povećava kada je motor uključen, ali ne tokom rada pod opterećenjem.

**Regulator brzine (7)**


Za postizanje GUNITE prekladač u desnu stranu. Za zadržavanje GUNITE prekladač u levu stranu.

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Model	W-BH 1500
Prilaci	SDS-MAX
Napon	230V-50Hz
Snaga	1500 W
Br. udaraca	900-1800 /min

**PAZŃJA !!!** Kada ne radite sa uređajem, obavezno ga isključite iz struje i izvadite utičak iz utičnice. Postorajte se da pre pokretanje uređaja prekladač bude u "Off/Isključeno" položaju kako biste izbegli nehameno pokretanje uređaja.

**OPIS UREĐAJA**

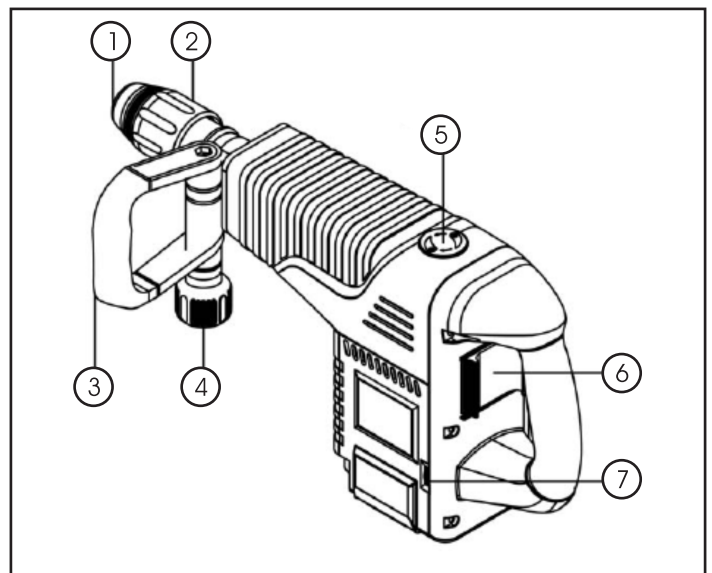

- Opis:
- Štitnik od prašine
  - Mehanizam za zaključavanje alata
  - Pomoćni rukohvat
  - Učvršćivač rukohvata
  - Otvor za podmazivanje
  - Prekladač uključeno/isključeno (on/off)
  - Regulator broja udaraca

**230V**  
~50Hz

**1500W**

**impact energy**  
**25**  
Jules

**n.: 900-1800**  
**min<sup>-1</sup>**

**net weight**  
**11 kg**

