


Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


Cepač za drva
W-HS 3000-6T
W-HS 3000-8T

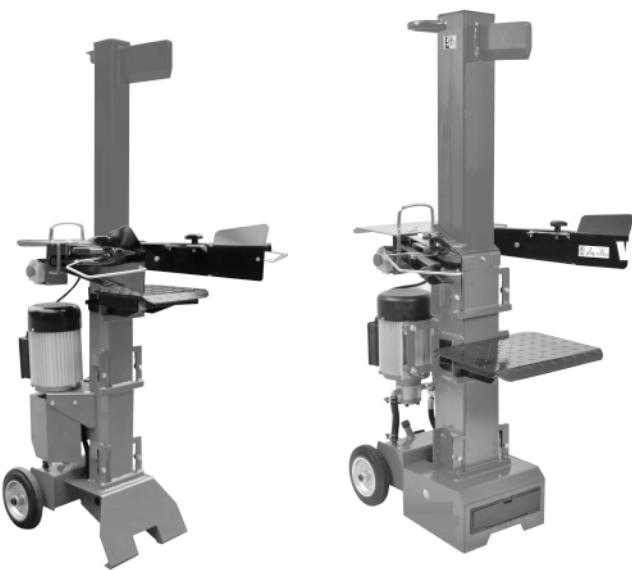

789.306.22 / 789.308.30

Opis uređaja

1. Vijak
2. Gornja ručka za transport
3. Kontrolna poluga
4. Stub ceapača
5. Donja ručka za transport
6. Upravljačka ručka
7. Motor sa hidrauličnom pumpom
8. Glavni stub ceapača
9. Otvor za sijanje ulja
10. Točkovi
11. Radna ploča
12. Postolje
13. Ploča za učvršćenje radnog stola
14. Klin ceapača
15. Štitnik za ruke
16. Kandže za hvatanje cepanice
17. Prekidač
18. Cev za ulje
19. Rezervoar za ulje
20. Osovina točkova
21. Zaštitni luk

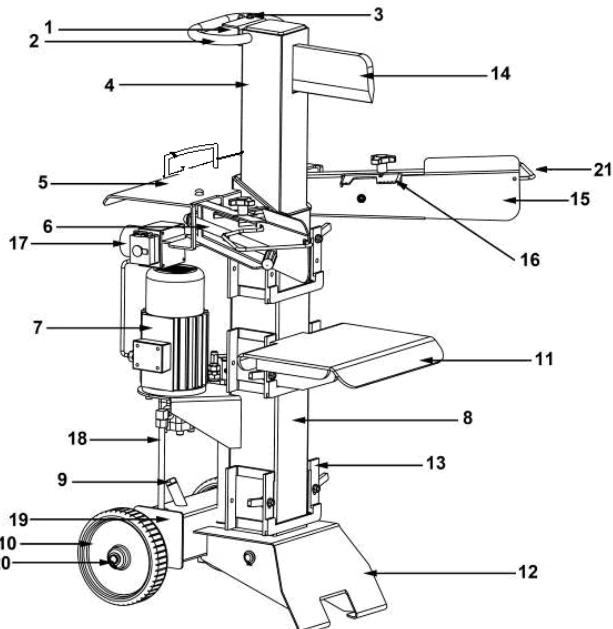**Molimo vas da prvo pročitate**

- Pročitajte ova uputstva pre prve upotrebe. Obratite posebnu pažnju na sigurnosne instrukcije.
- Ako primetite oštećenja u transportu, dok raspakujete, odmah obavestite vašeg prodavca. U tom slučaju ne koristite uređaj!
- Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.
- Sačuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.
Ako mašinu dajete drugim licima ili je prodajete, i ovo uputstvo mora da prati uređaj.

Bezbednosna uputstva**Određeni uslovi korišćenja**

- Ovaj uređaj je namenjen samo za cepljanje drva za ogrev kako je navedeno u ovom uputstvu. Bilo koja druga upotreba u svrhe za koje nije namenjen, modifikacije ili korišćenje delova koji nisu odobreni od strane proizvođača, može prouzrokovati nepredvidljivu štetu!
- Ovaj uređaj je namenjen za rad od strane jedne osobe. Druga lica treba da budu dovoljno udaljena od uređaja dok radi.
- Poštuјte dozvoljene dimenzije trupaca za cepljanje (vidi "Tehničke specifikacije").
- Nemojte preopteretiti uređaj - koristite ga samo u granicama performansi za koje je dizajniran (vidi "Tehničke specifikacije").


Opšta uputstva o bezbednosti

- Kada koristite ovaj uređaj, obratite pažnju na sledeće sigurnosne mere da isključite rizik od telesnih povreda ili materijalne štete.
- Molimo vas da, takođe obratite pažnju na posebne instrukcije o bezbednosti u odgovarajućim poglavljima. Gde je primenjivo, pratite zakonske direktive ili propise za sprečavanje nezgoda koje se odnose na upotrebu ceapača za drva.

Opšta opasnost

- Budite oprezni. Pazite šta radite. Budite sigurni u vaše sposobnosti da radite ovu vrstu posla. Ne radite sa uređajem ako ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova.

Napomena: Uređaj uvek držite u uspravnom položaju, čak i prilikom transporta

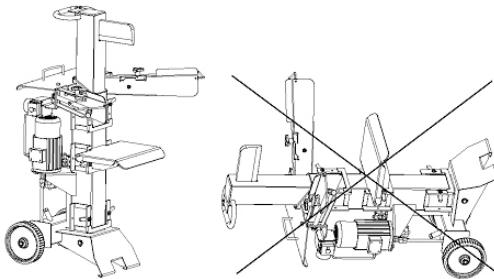

Radno mesto

- Držite vaše radno mesto čisto i uredno. Nered i prijavština mogu da dovedu do nesreće. Redovno čistite radno mesto od rascepljenog drveta i ostataka.
- Stojte uvek stabilno i u ravnoteži.
- Obratite pažnju na sve okolne uslove.
- Osigurajte da postoji dovoljno dobro osvetljenje.
- Ne rade sa uređajem u blizini zapaljivih tečnosti i gasova.
- Ovim uređajem može da rukuje samo osoba koja je upoznata sa ovim uputstvom i koja je sve vreme svesna opasnosti vezanih za korišćenje ovakvih uređaja.
- Držite posmatrače, posebno decu, od opasne zone rada. Lica mlađa od 18 godina mogu da koriste ovaj uređaj samo u slučaju obuke uz prisustvo stručnog lica.
- Ne dozvolite da druge osobe dodiruju uređaj ili kabal dok je uređaj u radu.

Opasnost od strujnog udara

- Osigurajte da uređaj radi na suvom. Pre nego što počnete sa radom, uverite se da prekidač, kabal za napajanje i utikač nisu oštećeni (bez rascepa, pukotina , itd). Ne koristite kabal za napajanje u svrhu za koju nije namenjen (kabal za napajanje nije uključen u isporuku).

Opasnost od povredivanja i drobljenja od strane pokretnih delova uređaja

- Ne koristite uređaj bez montiranih štitnika.
- Držite dovoljnu udaljenost od pogonske komponente u toku rada uređaja.
- Uverite se da je uređaj isključen iz napajanja pre servisiranja.
- Uverite se da prilikom uključivanja alat ili pribor nisu ostavljeni na ili u uređaju.
- Uvek isključite napajanje ako se uređaj ne koristi.

Opasnost od modifikacije uređaja ili upotrebe delova koji nisu propisani od strane proizvođača

- Koristite samo delove odobrene od strane proizvođača. Ovo se posebno odnosi na:
 - Hidraulične delove
 - Sigurnosne uređaje
- Ne menjajte delove sami.

Opasnost od neispravnog ili loše održavanog uređaja

- Držite uređaj i dodatnu opremu u dobrom stanju. Pridržavajte se uputstva za održavanje.
- Svaki put pre pokretanja uređaja, proverite da nepostoje moguća oštećenja.
- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pregledajte sigurnosnu opremu, bezbednosne sisteme i bilo koje druge delove, kako bi se osiguralo da sve funkcioniše bez problema i kako treba.

- Proverite da li svi pokretni delovi rade ispravno i nesmetano.
- Delovi moraju biti pravilno postavljeni i ispunjavati sve uslove neophodne za pravilno funkcionisanje uređaja.
- Oštećeni zaštitni delovi moraju biti popravljen ili zamenjeni od strane ovlašćenog servisa.
Ako je prekidač oštećen, mora biti zamenjen u ovlašćenom servisu. Nemojte koristiti uređaj ako je prekidač neispravan.
- Držite ručke bez ulja, masti i smole.

Sigurnosni uređaji

Sigurnosni ventil

- Sigurnosni ventil sprečava oštećenja motora izazvana preopterećenjem kada se nož za cepanje blokira ili zaglavi. Sigurnosni ventil je zapečaćen i mora uvek biti na uređaju. Ne podešavajte sami sigurnosni ventil.

Bez strujni režim

- Ova sigurnosna funkcija sprečava pokretanje uređaja kada je nakon nestanka struje, struja ponovo došla.

Dvoručno rukovanje

- Rukovanje sa dve ruke osigurava da nož za cepanje putuje na dole samo kada su obe operativne poluge istovremeno pritisnute.

Zaštitni rukavac hidrauličkog creva

- Ova zaštita sprečava prskanje ulja iz oštećenih hidrauličnih creva i cevi.

Posebne karakteristike proizvoda

- Robusna varena čelična konstrukcija za maksimalnu torzionu stabilnost.
- Upravljanje sa dve ruke radi bezbednosti.
- 6, 8, tona sile za cepanje u zavisnosti od modela.
- Točkovi za lakši transport.

Transport i montaža

Instalacija uređaja

Ovaj uređaj se može postaviti samo na mestima koja zadovoljavaju sledeće uslove:

- Ravna neklizajuća podloga.
- Sve četiri noge uređaja moraju stajati na istom nivou.
- Transportujte uređaj na paleti do odgovarajućeg mesta.
- Uklonite pakovanje.
- Skinite uređaj sa palete.

Strujni priključak

Opasnost! Visoki napon!

- Priključite uređaj na izvor napajanja koji ispunjava sledeće uslove (vidi "Tehničke specifikacije"):
- Priključak mora biti uzemljen, pravilno instaliran i testiran.
- Napon i frekvencija moraju da budu u skladu sa podacima koji su navedeni na kontrolnoj pločici uređaja.

Napomena

Proverite sa svojim lokalnim organom za električnu energiju ili električarom, ako ste u nedoumici da li vaša kućna instalacija ispunjava zadane uslove.

- Postavite kabel za napajanje tako da ne ometa rad i da ne može da se ošteti.
- Zaštitite kabel za napajanje od topote, agresivnih tečnosti i oštrih ivica.
- Koristite samo sa gumenim plaštom obložene produžne kablove sa dovoljnim prečnikom žice (vidi "Tehničke specifikacije").
- Ne vucite za kabel za napajanje da ga isključite iz utičnice.

Početak rada

Držite čistom putanju kojom se kreće nož.

- Za obezbeđivanje sigurnog transporta, držite nož u najnižoj poziciji prilikom transporta. Tu je plastični osigurač na lancu koji obezbeđuje da je nož u naj nižem položaju.
Kada uklonite transporani osigurač, nož će automatski da se podigne na gore.

Promena smera rotacije (Samo za trofazni motor)

U zavisnosti od redosleda fazra, moguće je da će se elektromotor pokrenuti u pogrešnom pravcu .

Ako se elektromotor okreće u pogrešnom smeru, klin ceapača se ne može kretati.

U tom slučaju postupite na sledeći način:

- Pripremite ceapač za rad i priključite na napajanje.
- Da biste proverili da li su faze u redu, pritisnite zeleni prekidač. Ako se nož ceapača ne kreće, isključite uređaj, pritisnite crveni prekidač.
- Isključite kabel za napajanje iz utičnice.
- Postoji prekidač za promenu smera motora na uređaju. Pritisnite ga (ili zakrenite, zavisno od tipa).
- Pokrenite uređaj ponovo - nož za cepanje će automatski krenuti prema gore.

Sklapanje uređaja


Upozorenje! Radi vlastite bezbednosti nikada uređaj ne priključujte na električnu mrežu dok nije u potpunosti sklopljen i dok niste u potpunosti pročitali i razumeli sva uputstva i upozorenja u ovom priručniku.

Montaža držača za ručku



- Odvrnite maticu (23) sa vijka (22) pomoću ključa.



- Stavite ručku (24) u preklopnu podlošku (25).

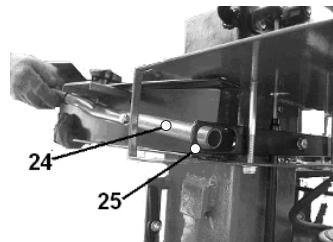


- Zavrtite maticu (23) na vijak (22) i zategnite.
- Zategnjite matice (23) do te mere da bi se servisna ruka pomerila.
- Povežite pravu servisnu ruku prema opisanom postupku.

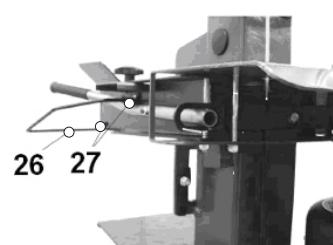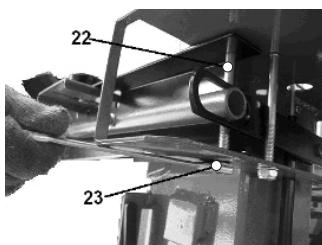


- Zaštitni lukovi (26) na obe ručke držača se uvek sklapaju koristeći 2 vijka (27).

Montaža radne ploče

- U zavisnosti od dužine cepanice, radna ploča može biti fiksirana na tri različite visine: 570 mm, 770 mm i 1060 mm.
- Ubacite radni ploču na odgovarajuće držače (28).

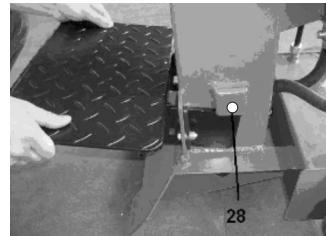


- Pričvrstite radnu ploču pomoću ključa (29) sa obe strane. Radna ploča mora biti dobro fiksirana u svakom od izabranih položaja.

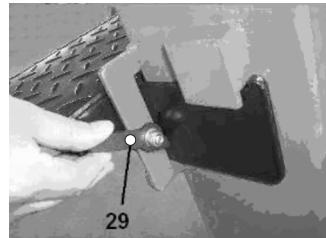

Podešavanje radnog hoda

Radni hod može se povećati za komade drveta manje od oko 50 cm i za veće komade drveta tako što će se skratiti hod noža za cepanje kod pomeranja unazad.

- Stavite kratko drvo na radni stol cepača i pomerite nož za cepanje na oko 2 cm iznad drveta.
- Isključite cepač (crveno dugme na prekidaču i isključite utičnicu iz električne utičnice).
- Pomoću šipke za fiksiranje hoda (31) možete skratiti kretanje noža unazad pomoću vijka za podešavanje (30).

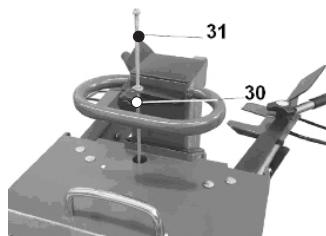

Rukovanje


Upozorenje!

Pre nego što počnete da koristite cepač, vijak za ozračivanje (32) treba da se popusti nekoliko rotacija dok vazduh ne izade iz rezervoara za ulje.

Protok vazduha kroz rupicu na vijku za ozračivanje treba da se detektuje dok cepač nije uključen.

Pre nego što premeštate, uverite se da je vijak za ozračivanje (32) zategnut kako biste izbegli curenje ulja.

Ne otpuštanje vijka za ozračivanje zadržiće zatvoren vazduh u hidrauličnom sistemu nakon dekompresije. Takva neprekidna kompresija vazduha i dekompresija će istisnuti zaptivke hidrauličnog sistema i prouzrokovati trajno oštećenje cepača.

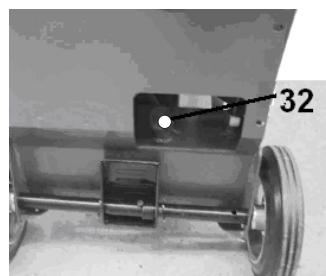

Pažnja:


Pre prve upotrebe proverite da li je cepač u dobrom stanju i da nema vidnih oštećenja.

Proverite sva hidraulična creva, priključke i spojnice, da biste otkrili i popravili eventualno curenje ulja.


Uverite se da su sve bezbednosni i zaštitni delovi pravilno postavljeni na mašini. Ne pokušavajte da uklonite ove sigurnosne delove!

Uverite se da se cepač neće oštetiti ili biti nebezbedan bilo kojim postupkom, podmazivanjem, održavanjem ili procedurama popravke koje izaberete. Ukoliko se otkrije bilo kakav nedostatak ili neuobičajeno ponašanje, nemojte početi sa radom dok se ne otkloni nepravilnost.


- Uključite motor pritiskom na zeleni taster prekidača (33).
- Kada je temperatura okoline niska, pustite da ceapač radi u stanju mirovanja oko 15 minuta tako da se ulje zagreje do odgovarajuće temperature.

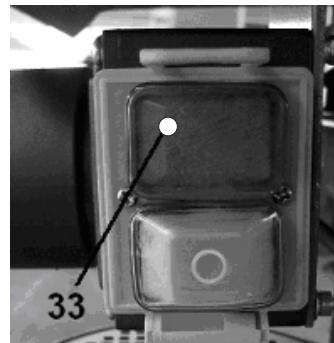

- Stavite cepanicu (34) na radnu ploču (11) i držite je pomoću držača za hvananje cepanice (16) na štitniku ručice.

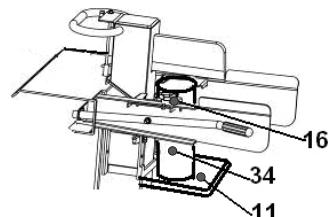

- Cepanje počinje pritiskanjem obe ručica ručice (6) na dole dole (čim nož za cepanje uđe u vrh drveta, ručica se lagano izvuče pritiskom na dole, što će spriječiti savijanje listova rukohvata).
- Podignite barem jednu polugu nakon što ste završili cepanje i stub će se automatski podići u gornji položaj.

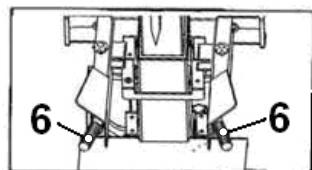

Napomena: Strogo je zabranjeno rukovanje ceapačem sa dve osobe, jedna da stavlja drvo, a druga da pritiska stezaljke. Zabranjeno je blokirati jedne poluge (stezaljka).

Transport

Pre odlaganja, premeštanja ili transporta ceapača, obavezno isključite napajanje (isključite uređaj iz električne struje).

Ova mašina je zamišljena za veoma ergonomsko lako rukovanje zahvaljujući posebnom rasporedu točkova u zadnjem donjem delu maštine. Pre nego što predlete transport maštine, obavezno spojite dve upravljačke ručice kako biste da se slučajno povredi / oštete osobe ili druga oprema koja стоји u blizini. Jedan čovek lako može samostalno da upravlja mašinom. Ceapač se naslanja nazad na točkove dok ga operater čvrsto drži jednom rukom na dršci, a drugom rukom na poklopac iznad motora.




Održavanje

Zamena hidrauličnog ulja


Zamenite hidraulično ulje u ceapaču nakon svakih 150 sati upotrebe.

Provode se sledeće korake da zamenite ulje:

- Uverite se da su svi pokretni delovi zaustavljeni i da je ceapač isključen iz električne struje.
- Odvijte vijak za ispuštanje ulja (35) na donjem delu rezervoara, da biste ga uklonili.
- Nagnite ceapač, kada je stub (6) u umetnutom položaju. Možete isticiti hidraulično ulje.

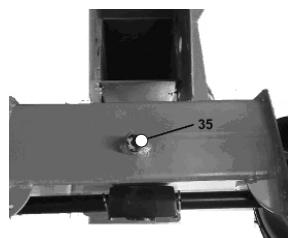

- Očistite vijak za ispuštanje ulja.
- Zavrnite vijaka za odlivanje ulja (35). Uverite se da je zategnut kako bi izbegli curenje.
- Otvorite otvor za sipanje ulja (9) pomoću merača za ulje.
- Ponovo napunite sveže hidraulično ulje na zapremini po kapacitetu hidrauličnog ulja odredenog modela navedenog u tabeli sa specifikacijama.
- Očistite površinu na meraču za ulje i vratite ga u rezervoar za ulje.
- Uverite se da je nivo popunjeno ulja samo između 2 žleba oko šipke za merenje.
- Vratite merač za ulje i zavrnite ga.

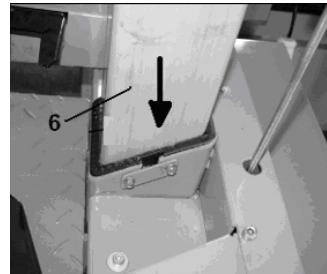

Nega i održavanje

Opasnost!

Pre početka servisiranja:

- Isključite ceapač na prekidaču.
- Isključite kabel za napajanje iz električne utičnice.

Opasnost! Odmah nakon zaustavljanja ceapača, hidrauličko ulje i hidraulični delovi sistema mogu biti vrući!

Neka se ceapač ohladi pre bilo kakvog servisiranja.

Izbegavajte direktni kontakt kože sa hidrauličnim uljem. Nosite zaštitne rukavice.

Istrošeno hidraulično ulje odložite na ekološki prihvativljiv način u ustanovu koja se bavi prikupljanjem starog ulja.

Prilikom dopunjavanja ili zamene hidrauličkog ulja, budite sigurni da koristite samo odobrene vrste ulja (vidi "Tehničke karakteristike").

Zamenite sve oštećene delove, posebno bezbednosne delove, samo sa originalnim rezervnim delovima u ovlašćenom servisu.

Delovi koji nisu propisani od strane proizvođača mogu da izazove nesagledive štete.

- Popravka i održavanje treba da obavlja isključivo ovlašćeni servis.
- Proverite da li su svi sigurnosni uređaji u funkciji nakon svakog obavljenog posla i pre početka sledećeg.

Skladištenje

- Spusnite nož ceapača u potpunosti i u to u ovom položaju isključite ceapač.
- Kada se ne koristi, skladištite ceapač tako da ne može da se pokrene od strane neovlašćenih lica.

Oprez!

Nemojte držati ceapač nezaštićen, na otvorenom ili u vlažnom prostoru.

Održavanje

Pre svake upotrebe

- Proverite prekidač za uključivanje/ isključivanje i operativne poluge da li su ispravne.
- Proverite hidraulična creva za da nemaju oštećenja (posekotinelli pukotina).
- Proverite sistem za podmazivanje da ne curi.

Posle prvog sata rada

- Očistite filter za ulje.

Svakih 50 sati rada

- Očistiti sve pokretne/zglobne delove (zglobovi, šarke i vodilica ceapača) sa mekom krpom i onda ih lagano naulijite.
- Proverite nivo ulja. Nivo ulja mora biti između gornjeg i donjeg marera na meraču kada je nož u donjem

položaju.

Svakih 100 sati rada

- Očistite filter za ulje.

Svakih 150 sati rada

- Zamenite hidrauličko ulje.

Popravke

Opasnost!

Popravke električnih alata mora obaviti isključivo ovlašćeni servis.

Mogući problemi i njihovo rešavanje

Opasnost! Pre bilo kakvog rada na popravci i održavanju uvek:

- Isključite uređaj na prekidaču.
- Isključite kabel za napajanje iz električne mreže.

Proverite da su svi sigurnosni uredaji su ponovo u funkciji posle svake intervencije na uređaju.

Motor ne radi

Nema napajanja:

- Proverite kabel, utikač, utičnicu i mrežni osigurač.

Mrežni napon isuviše nizak:

- Korišćenje kabla za napajanje sa nedovoljnim presekom žice (vidi "Tehničke specifikacije").
- Sigurnosna sklopka usled nestanka struje isključila napon.
- Uključite ponovo.

Motor radi, ali se nož ne pomera

- Proverite smer rotacije.
- Vodilica klipa prjava:
- Očistite vodilicu.

Tehničke specifikacije

Model:

W-HS 3000-6T

Napon:

380V~ 50Hz

W-HS 3000-8T

380V~ 50Hz

Klasa zaštite:

IP54

IP54

Snaga motora:

2.2 kW

3.0 kW

Broj obrtaja:

2800 o/min

2800 o/min

Pritisak cepanja:

6 t

8 t

Dimenzije cepanica:

400 mm

400 mm

Maksimalni prečnik:

70 mm

70 mm

Visine:

1060/770/580 mm (za sve modelle)

Kapacitet ulja:

5.5 l

6.0 l

Hidraulično ulje:

GF22 (za sve modelle)

Težina:

78 kg

117 kg

Nivo zvučne snage LwA:

85 dB(A)

85 dB(A)

Nivo zvučnog pritiska LpA:

75 dB(A)

76.2 dB(A)

- Vrednosti buke ovde navedene pokazuju samo glasnost koju emituje ovaj uređaj. Da li je potrebno da operater nose zaštitu sluha, ne može da se odredi. Ovo zavisi od toga koliko buke stiže u uvo operatera. I to, između ostalog, zavisi od postojećih ambijentalnih uslova (kao što su drugi izvori buke u neposrednoj blizini). Iako to možda neće biti izričito, sopstveni interes je da uvek nosite zaštitu sluha u toku rada sa ovim uređajem.

Simboli koji se koriste na uređaju i uputstvu

Standardni grafički simboli koji se koriste na ovom uređaju u cilju da se obezbedi potpuna bezbednost u radu. Pošto su ovi simboli veoma važni, pročitajte pažljivo informacije o njima.



Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu u potpunosti, pre upotrebe uređaja.



Obavezno nositi zaštitnu obuću, sa ojačanim vrhovima, koja će u svakom trenutku pružiti zaštitu od slučajnog pada drveta na noge.



Obavezno, u svakom trenutku, nositi zaštitne rukavice koje štite ruke od čipova i khotina koji mogu nastati tokom rada.



Obavezno, u svakom trenutku, nositi zaštitne naočere ili vizir koji štite oči od khotina koji mogu nastati tokom rada.



Zabranjeno je skidanje i prepravljanje zaštitnih i sigurnosnih naprava sa uređaja.



Zabranjeno je prisustvo posmatrača ili životinja na udaljenosti manjoj od 5m za vreme rada.



Zabranjeno je odlaganje upotrebljenog ulja u okruženju. Upotrebљeno ulje se mora odlagati u skladu sa postojećim zakonima o zaštiti okoline.



Opasnost od sečenja i slamanja ruke: Nikada ne dodirujte opasna područja dok se potiskivač ceapača kreće.



Upozorenje: Uvek obratite pažnju na kretanje potiskivača.



Upozorenje: ne oslobađajte zaglavljeni klin ceapača rukama.



Upozorenje: Pre obavljanja bilo kakvog održavanja opisanog u ovom uputstvu, izvucite utikač iz električne utičnice.



Upozorenje: Napon ima vrednost kao što je prikazano na simbolu.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.


UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

Zaštitu životne sredine


Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete sačuvati životnu sredinu i obezbediti sirovine za busuću upotrebu.

Rasklopna šema

789.306.22 W-HS 3000-6T

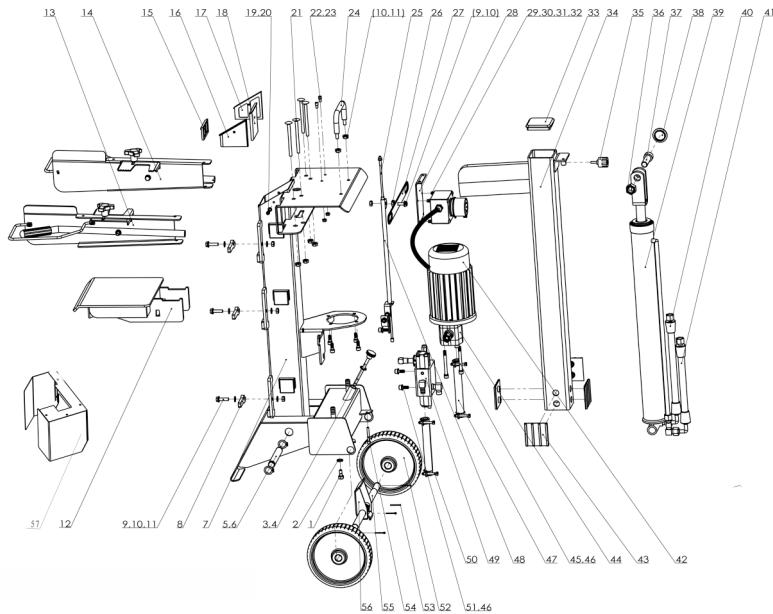

789.308.30 W-HS 3000-8T

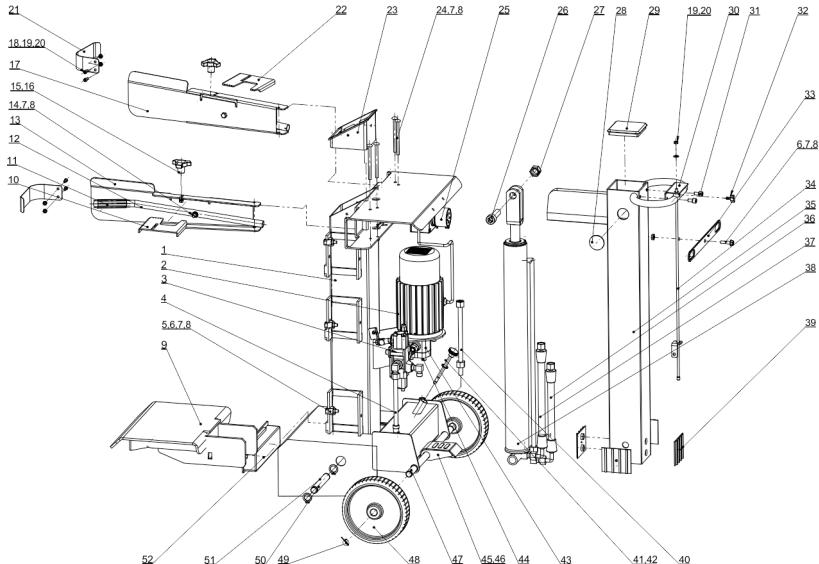

EC deklaracija o usaglašenosti (prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2014/30/EU

Naziv mašine: Cepač za drva

Tip mašine: W-HS 3000-6T; W-HS 3000-8T; W-HS 4000-12T

Robna marka: Womax

Za navedene modele, izdati su izveštaji/sertifikati: 4840309204202

Primenjeni standardi:

EN 55014-1/A2:2011

EN 55014-2/A2:2008

EN 61000-3-2/A2:2009

EN 61000-3-11:2000

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 04.02.2017.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **CEPAČ ZA DRVA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

W-HS 3000-6T

tip: **W-HS 3000-8T**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEKZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplotacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, toploća, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestrucna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled cepanja drveta koje je pretvrdo (predugo držanje pritiska na guraču), rad bez ulja ili korišćenje neodgovarajućeg ulja, kao i korišćenje neodgovarajućih klinova za cepanje.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. metalnih delova, kamenja i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja i održavanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na uređaju.
8. Oštećenja nastala usled priključenja na mrežu gde je napon veći ili manji od propisanog.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka